19日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

® 公開実用新案公報(U)

平1-153587

®Int. Cl. 4

識別記号 304

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)10月23日

G 09 F

9/00 9/33 B-6422-5C

7335-5C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

図考案の名称

電光表示装置

②実 昭63-51275 簸

@出 昭63(1988) 4月15日

高 因考 津

裕

長野県更埴市大学雨宮1825番地 エムケー精工株式会社商

品開発研究所内

測 者

次

長野県更埴市大字雨宮1825番地 エムケー精工株式会社商

品開発研究所内

案 関 四考

和 利 長野県更埴市大字雨宮1825番地 エムケー精工株式会社商

品開発研究所内

创出 願 人 エムケー精工株式会社 長野県更埴市大村雨宮1825番地

#### 1. 考案の名称

電光表示装置

### 2. 実用新案登録請求の範囲

表示板上にマトリックス状に配される複数の発 光素子と該発光素子を選択点灯し表示パターンを 形成する制御装置と、これら装置に送風し冷却を 行なう冷却手段とを備え、配列する発光素子の行 もしくは列方向のうち、前記冷却手段による冷却 空気の流れる方向に、かつ互いに隣接する発光素 子間に挿入される遮光板を備えたことを特徴とす る電光表示装置。

#### 3. 考案の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本考案は発光素子を用いた電光表示装置に係わり、特に複数の発光ダイオードをマトリックス状に配して、文字・数字・簡単な絵など所望のグラフィックバタンを表示することが可能な装置に関する。

【従米の技術】

電光表示装置は、不特定多数の人に情報を表示 し提供するという機能上屋外に設置される場合が 多く、従って周囲明るさおよび発光素子に対する 日光照射条件は時間帯により変化するものであり、 発光素子のまわりに遮光板を配設することで良好 な視認性を確保している。

例えば実開昭60-1176号に開示されるように遮 光板上のスリットを互いに噛み合わせ、遮光板に 設けた爪で、側板と共にランプの頭部が突出する 取付け板に一体に装着する電光板用ルーバが知ら れている。

方情報表示中において、発光業子は発熱するものであり、従って過度の温度上昇による発光素子の破壊を防ぐ目的で、送風を行ない発光素を向り、送風を行ないものを表する。しかし、従来のもかのを関定する際取付け板を必要とするのけが発光素子が北より突出する頭部を除いて、その進光板で囲まれることも重なり、十分な依然が行なれないという問題点があった。

### [考案の目的]

本考案は上記問題点に対処し成されたもので、 機接する発光素子間に直接遮光板を挿入し、か もそれは格子状にすることなく、行もしくは列の どちらか一方向のうち発光素子に対で気流れる 方向に設けることで、発光素子に対する送風効果 を高め、異常温度上昇することのない安全な 表示装置を提供することを目的としている。

#### 【考案の実施例】

以下図面を基に本考案実施例について詳細に説明する。

第1図は本考案に係わる電光表示装置の斜視図である。1は本体で、2はその前面に位置し、発光案子としてしをマトリックス状に配した表示板である。本体1内には該表示板上に表示が分したりを選択する制御装置、2ロスフローファンが備えられる。クロスフローファンは本体1後部の3部分に収められ本体内空気を循環し、前記表示板および制御装置の冷却を行なう。また前記電源ユニットは同

じく本体1後部の4部分に収められ、前記クロスフローファンとは別に備えられるファンで放熱を行なう。

第2 図は表示板部分の難方向断面説明図である。 5 は基板 6 上に所定間隔をおいて配列される1.1円 Dで、基板サポート11を介して本体に設けられる 取付けプラケット12に、LEDドライバーボード 13と共に適宜距離をおいて固定される。なお、両 者はコネクター14によって接続され、更にLED ドライバーボードは制御装置(図示しない)とつな がる。7は絶縁体で、かつ耐熱性を備える材質か ら成る遮光板で、第4図および第6図に示すよう に断面リ状に切込みを入れ、バネ性を持たせてい る。そうすることで、隣接するLEDの隙間に遮 光板をはめ込む際、遮光板のガイド面7aかしED のフランジ5uに弾性力をもって当接し、溝部7bに LEDのフランジ5aが嵌合して遮光板を固定する 構造としている。これは第2図および第7図に示 すようにマトリックス状に配されるLEDの行方 向に対し、1段毎に設けられる。10はLEDおよ

び進光板と適宜間隔をおき、これらを密閉するように取り付けられる前面ガラスである。 8 は第 3 図にも示すように、基板 6 上に配されるしどりの列方向に対する隙間の任意の列において、進光板を関連する固定シャフトである。該固定シャフトのは、第 2 図および第 3 図に示すようにモール9にて係止され、各段進光板を固定して離脱を防止する。

次に第5図は本体1内の冷却空気の流れを示した横断面説明図である。16は本体1後部の3部分に収められるクロスフローファン、17は4部分に収められる電源ユニットで、19は制御装置である。クロスフローファン16より矢印方向に送風されるのかが、前記しEDドライバーボード13に沿って制御装置の位置する方向にこれらを冷却しつの流され、本体1の側面にあたってその向きを変える。そして今度は基板6側、つまり前面がラス10で、本体1の側面にあたっまり前面がラス10として今度は基板6側、つまり前面がラス10として今度は基板6側、つまり前面がラス10に吸い込まれる。また装置動作中最も発

熱する簡所、つまり放然を必要とするところはL ED配列面であり、従ってLED配列面の遮光板 を行方向のみに改けることで、LEDを冷却空気 に接触させ易くすると共に冷却空気の流れを助け、 簡壁18の作用も加わり、本体内に冷却空気の凝流 を形成する。

なお、本考案実施例では横表示タイプの電光表示装置について説明したが、これに限ることなく 桜表示タイプのものでも実施可能なことはもちろ んである。

### [考案の効果]

本考案は以上のように構成されるものであり、マトリックス状に配列する発光素子の行もしくは列方向のうち、発光素子の放然を行なう冷却空気の流れる方向に、かつ互いに隣接する発光素子の制度があるり、ないので、発光素子であるし、EDの冷却をその頭部のみでなく全体的に列率よく行なうことができ、従って異常温度上昇によるし、EDの破壊を防止できる。

また、冷却空気の流れがスムーズになるので、

クロスフローファンの能力が小さいものでも効果的に冷却空気の選流を形成することができる。従って、遮光板を取り付けるのに特別な取付け部材を必要としないことと合わせて、コストダウンがはかれるものである。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案に係わる電光表示装置の斜視図。

第2図は同上における表示板部分の機断面説明 図。

第3図は同上の一部を示す正面説明図。

第4図は本考案実施例の要部説明図。

第5図は本考案に係わる電光表示装置内部の冷却空気の流れを示した説明図。

第6図は本考案実施例要部の斜視説明図。


第7図は本考案実施例の表示板部分斜視説明図。

1 は本体、2 は表示板、5 は発光素子、7 は遮 光板、16は冷却手段、19は制御装置。

実用 新条登録出順人エムケー精工株式会社






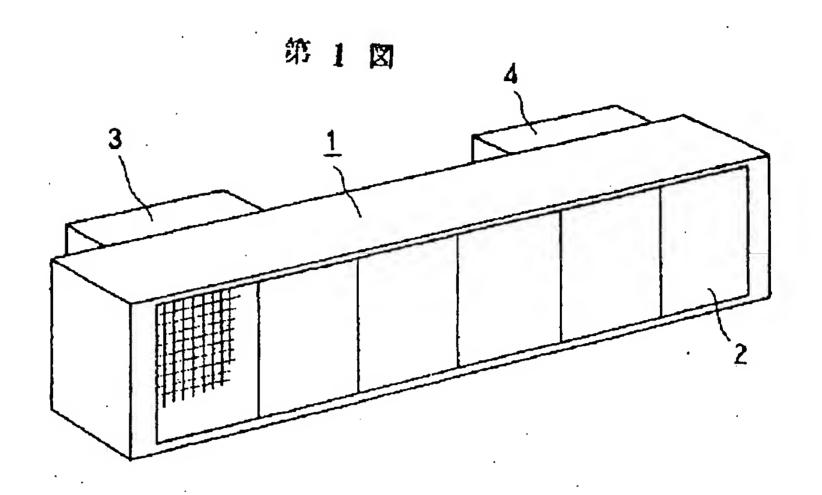


が 2 図 11 13 14 12 8 9


実用新東登録出面人 エムケー精工株式会社

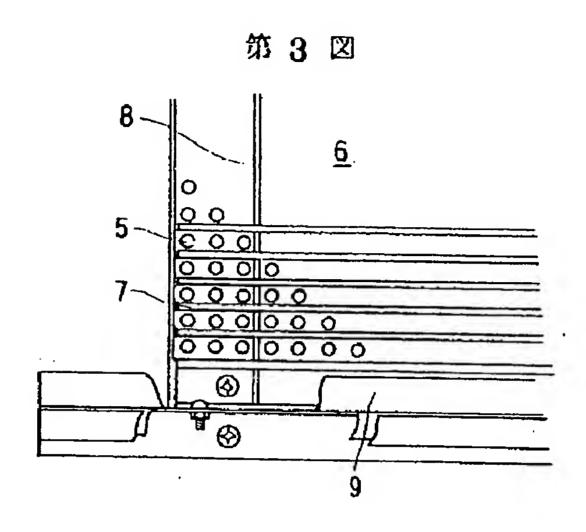


第 4 図

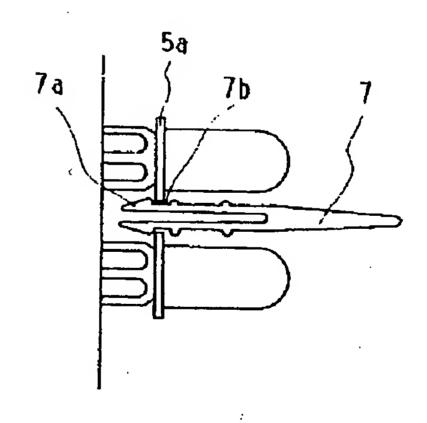


実用新案登録出題人 エムケー籍工程式会社

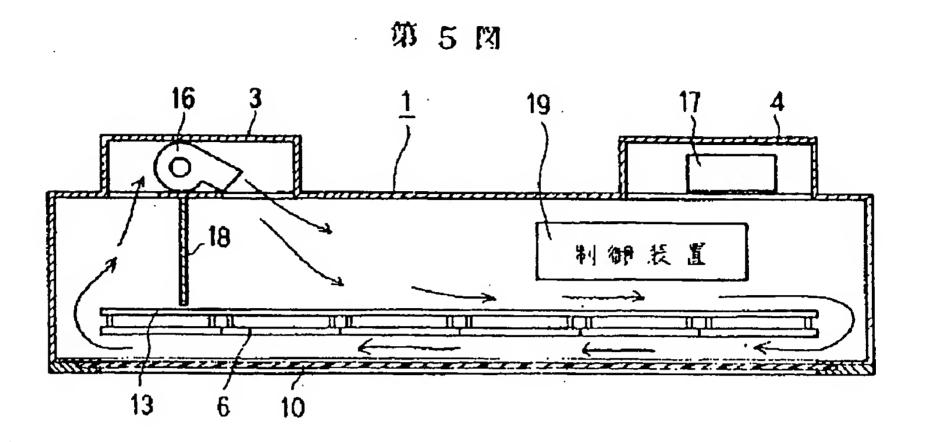

郊6図

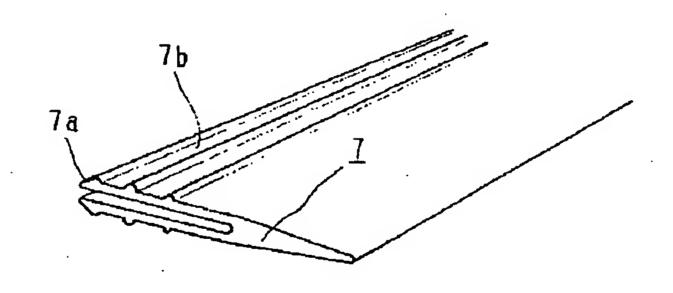

37 N

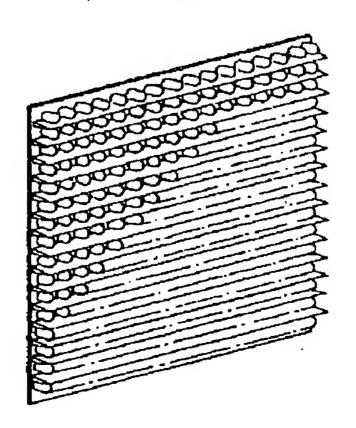

実用新宗登録出題人 基本ケー設工株式会社

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	٠.
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
OTHER.	

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.